


NORIS WE U

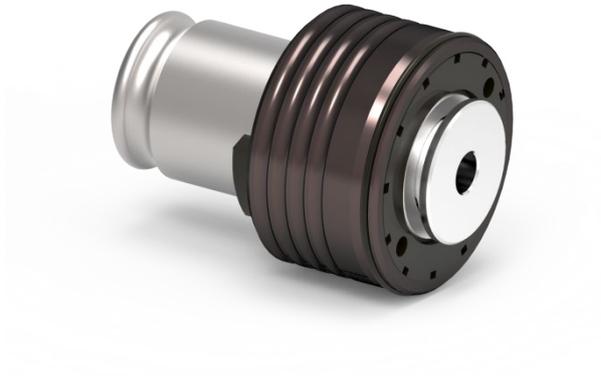

NORIS WE U MKBA



Schnellwechseleinsätze NORIS WE U, NORIS WE U/MKBA
Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis:

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Einsatzbereich, Sicherheitshinweise und technische Daten..... | 4 |
| 1.1 | Einsatzbereich, bestimmungsgemäße Verwendung..... | 4 |
| 1.2 | Sicherheitshinweise und Tipps | 6 |
| 1.3 | Urheber- und Schutzrechte | 6 |
| 1.4 | Abmessungen und technische Daten..... | 7 |
| 1.4.1 | Typ NORIS WE U | 7 |
| 1.4.2 | Typ NORIS WE U MKBA..... | 8 |
| 2 | Inbetriebnahme der Schnellwechseleinsätze | 9 |
| 2.1 | Auspacken..... | 9 |
| 2.2 | Gewindewerkzeug einsetzen | 9 |
| 2.3 | Gewindewerkzeug lösen | 11 |
| 2.4 | Überlastkupplung einstellen | 12 |
| 3 | Wartung / Instandhaltung | 15 |
| 3.1 | Wartungsplan | 15 |
| 3.2 | Äußere Reinigung..... | 15 |
| 4 | Außerbetriebnahme | 15 |
| 5 | Anwendung und Auswahl weiterer Schnellwechseleinsätze..... | 16 |
| 6 | Drehmoment Richtwerte zum Gewindebohren | 17 |

Warnhinweise, Symbole

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Symbole verwendet:

Vorsicht


Kennzeichnet besondere Hinweise, Ge- und Verbote, die zur Schadensverhütung wichtig sind.

► Beachten Sie die jeweiligen Hinweise!


Hinweis

Kennzeichnet Anwendungstipps und andere nützliche Informationen.

Schnittdarstellung Schnellwechseleinsatz:

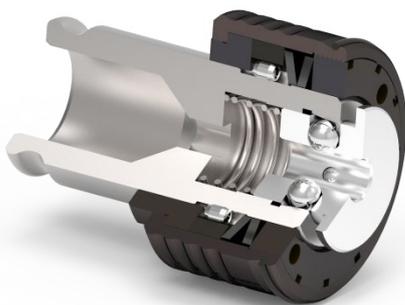

NORIS WE U

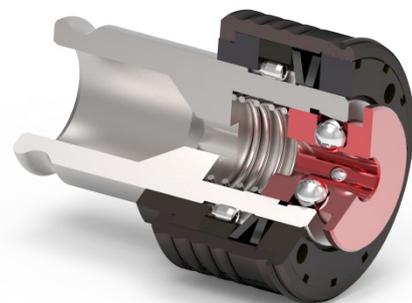

NORIS WE U/MKBA

1 Einsatzbereich, Sicherheitshinweise und technische Daten

1.1 Einsatzbereich, bestimmungsgemäße Verwendung

Verwendung der Schnellwechseleinsätze:

- Zur Aufnahme von Gewindewerkzeugen nach:
DIN oder ISO oder ASME Baumaßen
- In Schnellwechsel-Aufnahmen, REIME NORIS Typen:
NORIS UNI
NORIS UNI HP

Die Schnellwechseleinsatzgröße wird von der eingesetzten Schnellwechsel-Aufnahmegröße vorgegeben.



Vorsicht

Die Schnellwechsel-Aufnahme muss mit Längenausgleich ausgestattet sein, damit beim Ansprechen der Überlastkupplung der weiterlaufende Spindelvorschub aufgenommen wird, ohne dass Beschädigungen entstehen.

Ausnahme: Die Maschine hat einen integrierten Längenausgleich in der Maschinenspindel.

- Haupteinsatzgebiet: Herstellung von Grundlochgewinden
- Herstellung von Rechts- und Linksgewinden möglich
- Alle Bearbeitungsrichtungen

Die Adaptierung der Gewindewerkzeuge erfolgt über ein Schnellwechsel-Kugelspannsystem, das Gewindewerkzeug wird am Schaft zentriert. Das beim Gewindeherstellvorgang entstehende Drehmoment wird über das im Schnellwechseleinsatz eingebrachte Vierkant übertragen. Der benötigte Spanndurchmesser wird vom verwendeten Gewindewerkzeug vorgegeben.

Aufgrund des Schnellwechselprinzips wird für jeden Schaftdurchmesser ein separater Schnellwechseleinsatz benötigt.

Wird mit innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr durch die Maschinenspindel gearbeitet, stehen folgende Einsatztypen zur Verfügung:

- **Type NORIS WE U:**
Bei Verwendung von Gewindewerkzeugen **mit** innerer Kühlschmierstoff-Zufuhr.
- **Type NORIS WE U MKBA:**
Bei Verwendung von Gewindewerkzeugen **ohne** innere Kühlschmierstoff-Zufuhr. Der Kühlschmierstoff wird durch Zulaufkanäle im Einsatz am Werkzeugschaft entlanggeführt.

Für beide Ausführungen gilt:

Der maximale Kühlschmierstoffdruck wird von der eingesetzten Schnellwechsel-Aufnahme bestimmt, maximal jedoch 50 bar.

Überlastkupplung:

Die integrierte Überlastkupplung ist ab Werk auf einen durchschnittlichen Drehmomentwert für den entsprechenden Spanndurchmesser eingestellt, Richtwerte siehe Kapitel 6, Seite 17

Diese Drehmomenteinstellung kann an die jeweiligen Bearbeitungsbedingungen angepasst werden. Die Einstellanweisung finden Sie auf Kapitel 2.4, Seite 12

Aufgrund des verschleißfesten Wellenprofils der Kupplungsscheiben, siehe Abbildung1 ist der Schnellwechseinsatz für Rechts- und Linksgewinde einsetzbar und ein weiches Ansprechen der Überlastkupplung gewährleistet.

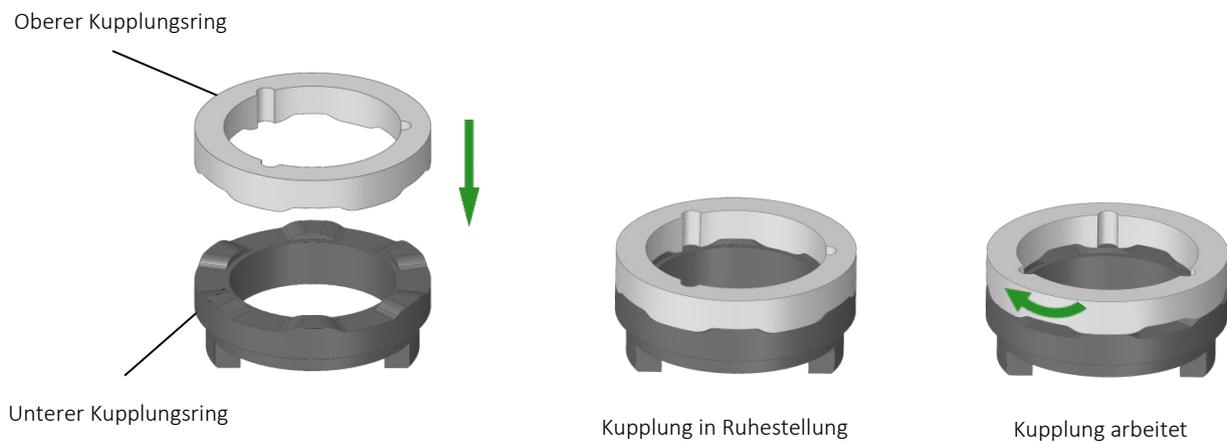


Abbildung 1: Prinzip der Überlastkupplung bei den Schnellwechseinsätzen der Typen
NORIS WE U und NORIS WE U MKBA

Der nicht bestimmungsgemäße Gebrauch schließt jede Haftung des Herstellers aus

1.2 Sicherheitshinweise und Tipps

Bei allen Arbeiten wie Inbetriebnahme, Fertigungsbetrieb, Wartung oder Instandhaltung sind die Hinweise der Bedienungsanleitung zu beachten.

Alle einschlägigen Sicherheitsregeln sowie die örtlichen Vorschriften sind beim Arbeiten einzuhalten.

Hier einige Grundregeln:



Vorsicht



- ▶ Tragen Sie beim Werkzeugwechsel Arbeitshandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden.

- ▶ Wechseln Sie das Werkzeug grundsätzlich selbst, um das plötzliche Anlaufen der Spindel durch Fehlbedienung zu verhindern.



- ▶ Halten Sie das Werkzeug beim Lösen der Werkzeugspannung gut fest, damit es nicht herunterfällt und dadurch das Werkzeug und das Werkstück beschädigt wird.

- ▶ Für jede Bearbeitung gibt es maximale Werte für Schnittgeschwindigkeit und Vorschub. Beachten Sie diese Schnittdaten.

- ▶ Beachten Sie die maximalen Werkzeugabmessungen.

- ▶ Des Weiteren gelten die Hinweise der Werkzeugmaschinenhersteller!

1.3 Urheber- und Schutzrechte

Der gesamte Inhalt dieser Bedienungsanleitung unterliegt dem deutschen Urheberrecht.

Jegliche Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung, Überlassung an Dritte - auch auszugsweise - und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung der REIME NORIS GmbH.

1.4 Abmessungen und technische Daten

1.4.1 Typ NORIS WE U

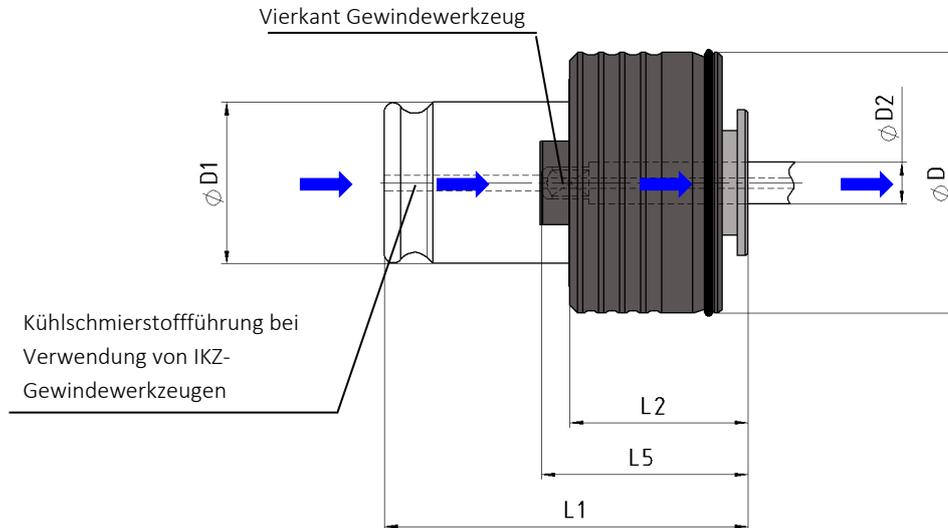


Abbildung 2: Abmessungen der Schnellwechseleinsätze NORIS WE U

Tabelle 1: Technische Daten der Schnellwechseleinsätze NORIS WE U

| Typ | Schneidbereich | Einsatzgröße ¹ | ØD [mm] | ØD ₁ [mm] | ØD ₂ ² [mm] [inch] | L ₁ [mm] | L ₂ [mm] | L ₅ ³ [mm] | GB Typ |
|--------|---------------------------------|---------------------------|---------|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------|
| WE00-U | M1-M10 M2,2-M9 0-1/4 | 00 | 24 | 13 | 2,5-7 2,8-7,1 0,141-0,255 | 41,5 | 22 | 21-24 21-24 20,8-23,9 | DIN ISO ASME |
| WE01-U | M3-M14 M3,5-M14 0-9/16 | 01 | 33 | 19 | 3,5-11 3,55-11,2 0,141-0,437 | 47 | 25 | 23-29 22-29 22,1-30 | DIN ISO ASME |
| WE03-U | M4,5-M24 M6-M24 1/4-7/8 | 03 | 50 | 31 | 6-18 6,3-18 0,255-0,700 | 69 | 34 | 38-47 38-48 26,8-43,7 | DIN ISO ASME |
| WE04-U | M14-M36 M14-M36 5/8-1 3/8 | 04 | 72 | 48 | 11-28 11,2-28 0,480-1,125 | 101 | 45 | 56-69 56-70 28,2-64,5 | DIN ISO ASME |
| WE05-U | M22-M48 M24-M48 7/8-1 7/8 | 05 | 95 | 60 | 18-36 18-31,5 0,697-1,519 | 138 | 75 | 94-109 95-105 30,8-71,6 | DIN ISO ASME |

Weitere Abmessungen entnehmen Sie bitte unserem REIME NORIS-Hauptkatalog.

¹ Größe wird von der verwendeten Schnellwechsel-Aufnahme vorgegeben.

² Spanndurchmesser wird durch das benötigte Gewindewerkzeug bestimmt.

³ Einstecktiefe wird durch das eingesetzte Gewindewerkzeug vorgegeben.

1.4.2 Typ NORIS WE U MKBA

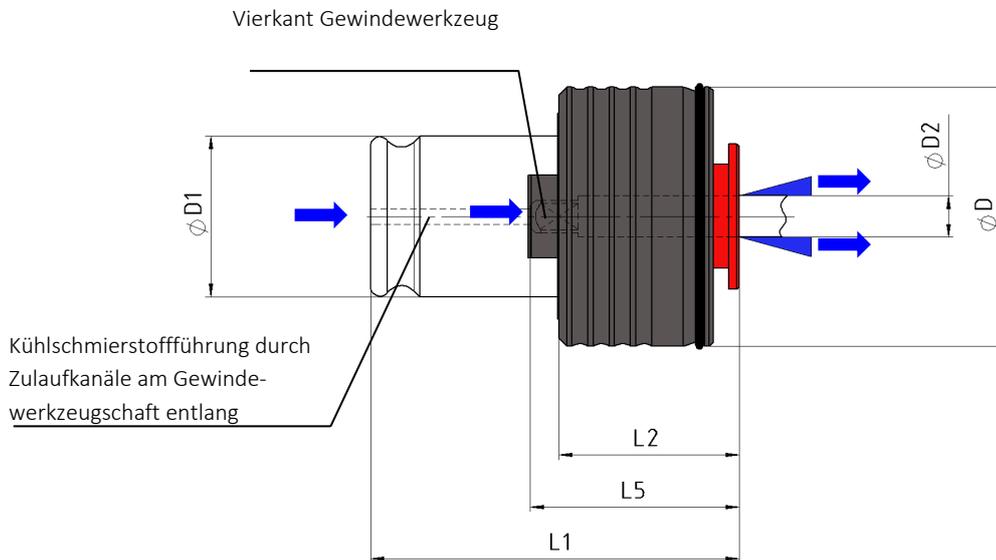


Abbildung 3: Abmessungen der Schnellwechseleinsätze NORIS WE U MKBA

Tabelle 2: Technische Daten der Schnellwechseleinsätze NORIS WE U MKBA

| Typ | Schneidbereich | Einsatzgröße ⁴ | ØD [mm] | ØD ₁ [mm] | ØD ₂ ⁵ [mm] [inch] | L ₁ [mm] | L ₂ [mm] | L ₅ ⁶ [mm] | GB Typ |
|-------------|--|---------------------------|---------|----------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------|
| WE01-U/MKBA | M3-M14 | 01 | 33 | 19 | 3,5-11 | 47 | 25 | 23-29 | DIN |
| | 0- ⁹ / ₁₆ | | | | 0,141-0,429 | | | 22,1-30 | ASME |
| WE03-U/MKBA | M4,5-M24 | 03 | 50 | 31 | 6-18 | 69 | 34 | 38-47 | DIN |
| | ¹ / ₄ - ⁷ / ₈ | | | | 0,255-0,700 | | | 26,8-43,7 | ASME |
| WE04-U/MKBA | M14-M36 | 04 | 72 | 48 | 11-28 | 101 | 45 | 56-69 | DIN |
| | ⁵ / ₈ -1 ³ / ₈ | | | | 0,480-1,125 | | | 28,2-64,5 | ASME |
| WE05-U/MKBA | M22-M48 | 05 | 95 | 60 | 18-36 | 138 | 75 | 94-109 | DIN |
| | ⁷ / ₈ -1 ⁷ / ₈ | | | | 0,697-1,519 | | | 30,8-71,6 | ASME |

Weitere Abmessungen entnehmen Sie bitte unserem REIME NORIS-Hauptkatalog.

⁴ Größe wird von der verwendeten Schnellwechsel-Aufnahme vorgegeben.

⁵ Spanndurchmesser wird durch das benötigte Gewindewerkzeug bestimmt.

⁶ Einstecktiefe wird durch das eingesetzte Gewindewerkzeug vorgegeben.

2 Inbetriebnahme der Schnellwechseleinsätze

2.1 Auspacken

- Schnellwechseleinsatz aus der Verpackung entnehmen
- Schnellwechseleinsatz mit einem Handlappen reinigen, um das Konservierungsöl zu entfernen

! Hinweis


- ▶ Keine aggressiven Lösungsmittel verwenden.
- ▶ Keine fasernden Materialien, wie z.B. Putzwolle, verwenden

✓ Der Schnellwechseleinsatz ist für den Einsatz betriebsbereit


2.2 Gewindewerkzeug einsetzen

! Vorsicht

- ▶ Entsprechenden Schnellwechseleinsatz für benötigtes Gewindewerkzeug wählen!
- ▶ Der Gewindewerkzeugwechsel darf nicht bei rotierender Maschinenspindel erfolgen!

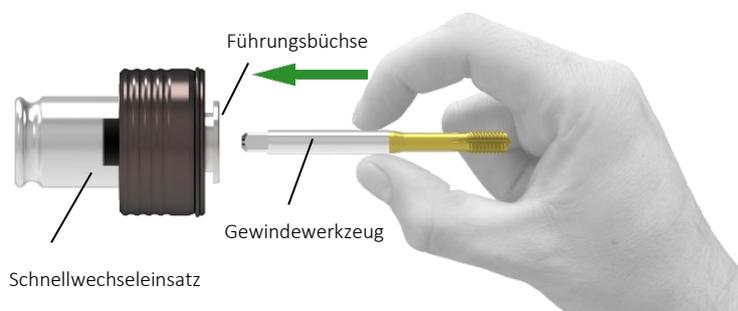

1. Führungsbüchse nach hinten drücken und festhalten

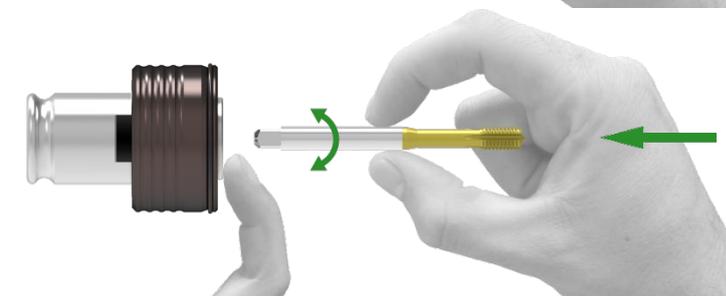

2. Gewindewerkzeug in Führungsbüchse schieben.

! Hinweis

Position des Vierkants durch Drehen des Gewindewerkzeugs in die richtige Lage bringen



3. Führungsbüchse loslassen

Anschließend den Schnellwechseleinsatz in die Schnellwechsel-Aufnahme einwechseln, wie in der Bedienungsanleitung der verwendeten Schnellwechsel- Aufnahme beschrieben.


**Hinweis**

Das Gewindewerkzeug kann auch nach dem oben beschriebenen Ablauf eingewechselt werden, wenn der Schnellwechseleinsatz in der Schnellwechsel-Aufnahme fixiert ist.

2.3 Gewindewerkzeug lösen

⚠ Vorsicht


Der Gewindewerkzeugwechsel darf nicht bei rotierender Maschinenspindel erfolgen!

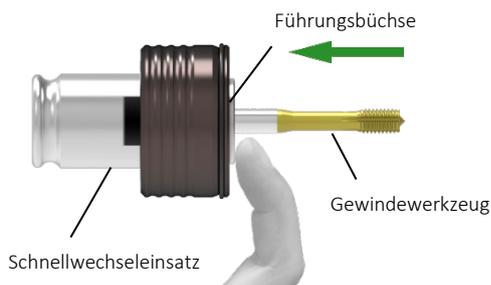

1. Führungsbüchse nach hinten drücken und festhalten



2. Gewindewerkzeug herausziehen

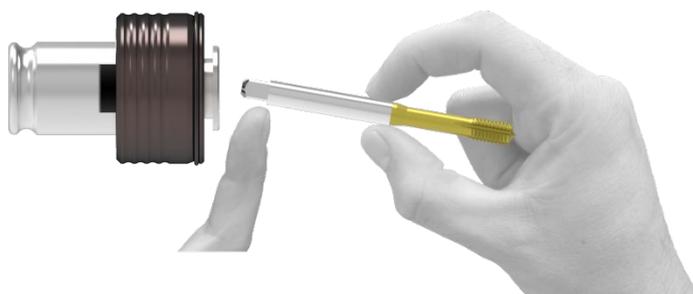

3. Führungsbüchse loslassen

! Hinweis

Das Gewindewerkzeug kann auch nach dem oben beschriebenen Ablauf gelöst werden, wenn der Schnellwechseleinsatz in der Schnellwechsel-Aufnahme fixiert ist.

2.4 Überlastkupplung einstellen

Grundsätzlich richtet sich das einzustellende Drehmoment nach:

- Abmessung
- Geometrie und Beschichtung des Gewindewerkzeugs
- Zu bearbeitendem Werkstoff
- Art und Qualität des Kühlschmierstoffes
- Kernlochdurchmesser
- Art der Gewindebearbeitung (z. B. Formen)

⇒ Es kann notwendig sein, bedingt durch die genannten Einflussgrößen, den Drehmomentwert aus Kapitel 6, Seite 17 anzupassen.

! Hinweis

Benötigtes Werkzeug:


Aufnahmekopf Type AEU
Vierkantbolzen Type VEU

Stirnlochschlüssel Type VS
Drehmomentschlüssel Type DEU


! Vorsicht

Das Drehmoment kann nur eingestellt werden, wenn die Kupplung in Ruhestellung ist, siehe Abbildung 1, Seite 5.

Aufnahmekopf

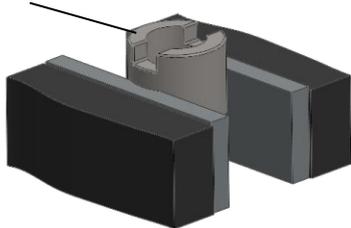


1. Aufnahmekopf an den Spannflächen im Schraubstock einspannen

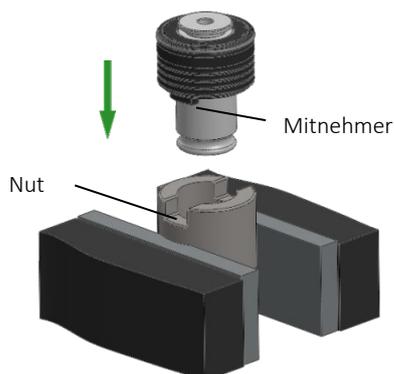

2. Schnellwechseleinsatz in Aufnahmekopf schieben

! Vorsicht


Mitnehmer des Schnellwechseleinsatzes muss in der Nut des Aufnahmekopfes sitzen

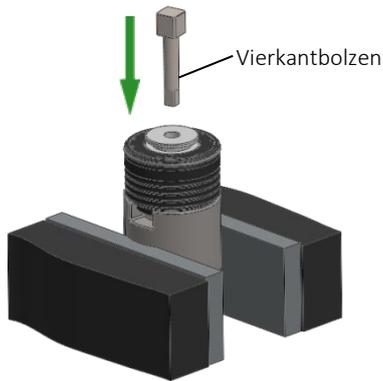

3. Vierkantbolzen in Schnellwechseinsatz spannen
(wie Werkzeug, siehe Kapitel 2.2, Seite 9)

! Hinweis


Für Schnellwechseinsatz passenden Vierkantbolzen verwenden

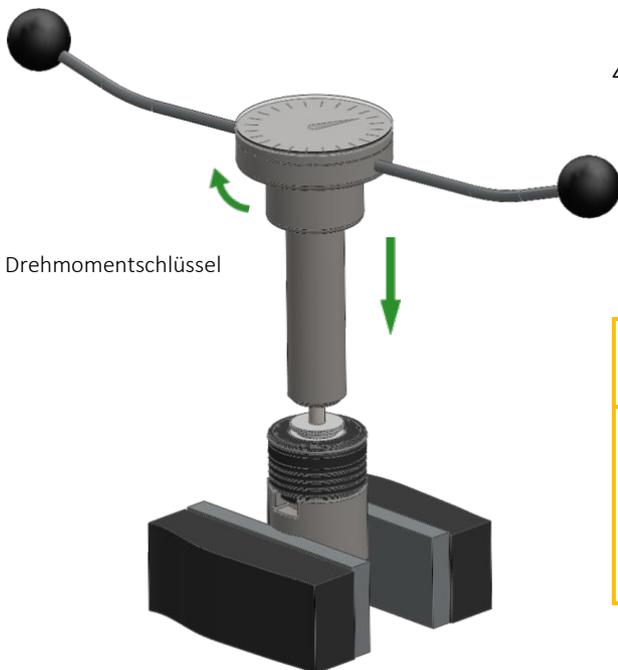

4. Drehmomentschlüssel auf Vierkantbolzen stecken
Anzeige auf **Null** stellen
Drehmomentschlüssel im Uhrzeigersinn drehen
⇒ Drehmoment ablesen


! Vorsicht

Drehmomentschlüssel soweit drehen, bis die Überlastkupplung aus- und wieder eingerastet ist.
→ Durch ein deutliches Klacken zu erkennen.

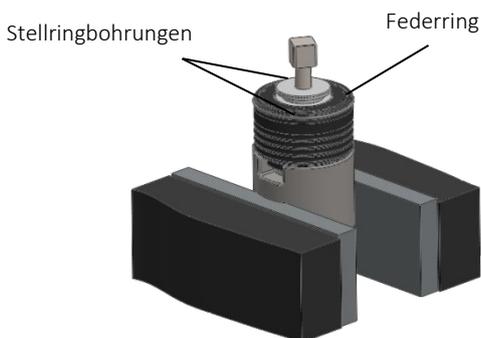

5. Federring von Griffbüchse entfernen

Stirnlochschlüssel

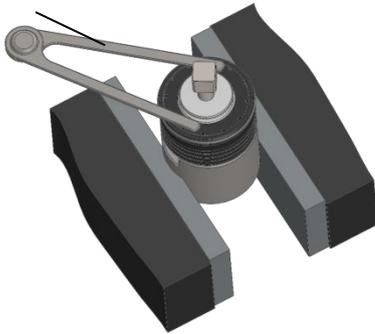

6. Stirnlochschlüssel in Stellringbohrungen einsetzen und Ring verdrehen

Rechtsdrehung ⇒ Drehmomenterhöhung

Linksdrehung ⇒ Drehmomentreduzierung


7. Drehmoment überprüfen, dazu Punkt 4 wiederholen



Hinweis

Punkte 6 + 4 solange wiederholen, bis benötigtes Drehmoment eingestellt ist.

Federring in Kerbe eingerastet

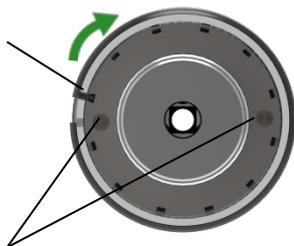

Stellring-Bohrungen

8. Federring wieder in Nut einsetzen.



Vorsicht

Federringnase muss in nächstliegende Kerbe des Stellrings einrasten!

Federring in Drehrichtung der Bearbeitung montieren

3 Wartung / Instandhaltung

3.1 Wartungsplan

| Was? | Wann? | Wer? |
|------------------|--|----------|
| Äußere Reinigung | periodisch, vom Verschmutzungsgrad abhängig. | Bediener |

3.2 Äußere Reinigung

In periodischen Abständen den Schnellwechseleinsatz mit einem Handlappen reinigen, Intervall ist vom Verschmutzungsgrad abhängig.

 **Hinweis**

- ▶ Keine aggressiven Lösungsmittel verwenden.
- ▶ Keine fasernden Materialien, wie z.B. Putzwolle, verwenden

4 Außerbetriebnahme

Wird der Schnellwechseleinsatz außer Betrieb genommen, sind folgende Arbeitsgänge durchzuführen:

1. Schnellwechseleinsatz mit einem Handlappen reinigen, siehe Kapitel 3.2
2. Schnellwechseleinsatz mit einem Konservierungsschutzöl einsprühen oder einreiben, um Rostbildung zu vermeiden und die Gängigkeit des Schnellwechseleinsatzes zu bewahren.

 **Vorsicht**

Vor der Einlagerung müssen alle Kühlschmierstoffreste und Bearbeitungsrückstände entfernt sein!

5 Anwendung und Auswahl weiterer Schnellwechseleinsätze

| Typ | Beschreibung | Empfohlene Einsatzgebiete |
|--------------|---|--|
| WE.. | Starre Ausführung | Durchgangslochgewinde |
| WE../MMS | Starre Ausführung, für Minimalmengenschmierung | Durchgangslochgewinde |
| WE..-L | Mit Längennachstellung | Auf Mehrspindelköpfen und Transferstraßen |
| WE..-UL | Mit einstellbarer Überlastkupplung und Längennachstellung | Grundlochgewinde auf Mehrspindelköpfen |
| WE..-Z | Starre Ausführung mit Aufnahme für Spannzangen nach DIN ISO 15488 | Spannen von Hartmetall-Werkzeugen Hoher Kühlschmierstoffdruck Hochgeschwindigkeitsbearbeitung |
| WE..-Z/MMS | Starre Ausführung mit Aufnahme für Spannzangen nach DIN ISO 15488, für Minimalmengenschmierung, mit Einstellschraube zur Voreinstellung der Werkzeuglänge | Spannen von Hartmetall-Werkzeugen Hochgeschwindigkeitsbearbeitung |
| WE..L/ER/MKB | Mit Längennachstellung und Aufnahme für Spannzangen nach DIN ISO 15488 | Auf Mehrspindelköpfen und Transferstraßen Spannen von Hartmetall-Werkzeugen Hoher Kühlschmierstoffdruck Hochgeschwindigkeitsbearbeitung |
| WE..-PGR | Starre Ausführung mit Aufnahme für Spannzangen Typ PGR (GB) | Spannen von Hartmetall-Werkzeugen Hoher Kühlschmierstoffdruck Hochgeschwindigkeitsbearbeitung |
| WE..-SE | Starre Ausführung mit Aufnahme für Schneideisen nach DIN 223 | Außengewinden |
| WE..-R | Reduzieraufnahme für alle Typen | Zur Erweiterung des Spannbereichs nach unten |

Alle Einsätze können, sofern nicht anders angegeben, für innere Kühlschmierstoffzufuhr eingesetzt werden, wenn das Gewindewerkzeug entsprechend ausgelegt ist.

6 Drehmoment Richtwerte zum Gewindebohren



Hinweis

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Richtwerte für Gewindebohren in Stahl mit einer Zugfestigkeit von 600 – 800 N/mm².

| Drehmoment | | Gewindetyp | | | | | | | | |
|------------|----------|------------|-------|-------|-------|-------|----------------|-------------|--------------|---------|
| [Nm] | [Ft. lb] | M | UNC | UNF | BSW | BSF | G (Whw) BSP | NPT NPTF | Rc (BSPT) | Pg |
| 0,3 | 0,2 | M2 | Nr.2 | Nr.2 | | | | | | |
| 0,4 | 0,3 | M2,5 | | Nr.3 | | | | | | |
| 0,5 | 0,4 | | Nr.3 | Nr.4 | | | | | | |
| 0,6 | 0,5 | M3 | | | | | | | | |
| 0,8 | 0,6 | | Nr.4 | Nr.5 | | | | | | |
| 1,0 | 0,7 | M3,5 | Nr.5 | Nr.6 | 1/8 | | | | | |
| 1,2 | 0,9 | | Nr.6 | Nr.8 | | | | | | |
| 1,6 | 1,2 | M4 | Nr.8 | | 5/32 | | | | | |
| 2,0 | 1,5 | | | Nr.10 | | | | | | |
| 2,5 | 1,8 | M5 | | Nr.12 | | 3/16 | | | | |
| 3 | 2,2 | | Nr.10 | 1/4 | | | | | | |
| 4 | 3,0 | | Nr.12 | | 3/16 | 7/32 | | | | |
| 5 | 3,7 | M6 | | 5/16 | 7/32 | 1/4 | | | | |
| 6 | 4,4 | | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 9/32 | G 1/8 | | | |
| 8 | 6,0 | | | | | 5/16 | | | | |
| 10 | 7,4 | M8 | 5/16 | 7/16 | 5/16 | | | | | |
| 12 | 8,9 | | | 1/2 | | 3/8 | | | | |
| 16 | 12 | | 3/8 | | 3/8 | | | 1/16 | Rc 1/16 | Pg 7 |
| 18 | 13 | M10 | | 9/16 | | 7/16 | G 1/4 | | | |
| 20 | 15 | | | 5/8 | | | | | | |
| 22 | 16 | | 7/16 | | 7/16 | | G 3/8 | | | Pg 9 |
| 25 | 18 | M12 | | | | 1/2 | | 1/8 | Rc 1/8 | Pg 11 |
| 28 | 21 | | | | | | | | | Pg 13,5 |
| 32 | 24 | | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 9/16 | | | | Pg 16 |
| 40 | 30 | | 9/16 | | 9/16 | 5/8 | | | | |
| 45 | 33 | M14 | | 7/8 | | 11/16 | | | | Pg 21 |
| 50 | 37 | M16 | 5/8 | | 5/8 | | G 1/2 | | | |
| 56 | 41 | | | | | | G 5/8 | | Rc 1/4 | |
| 63 | 46 | | | | | | | 1/4 | | Pg 29 |
| 70 | 52 | | 3/4 | 1 | 3/4 | 3/4 | G 3/4 | | | |
| 80 | 59 | M18 | | 1 1/8 | | 13/16 | G 7/8 | | | Pg 36 |
| 90 | 66 | M20 | | 1 1/4 | | 7/8 | | 3/8 | Rc 3/8 | Pg 42 |
| 100 | 74 | M22 | 7/8 | 1 3/8 | 7/8 | | | | | Pg 48 |
| 110 | 81 | | | 1 1/2 | | | | | | |
| 125 | 92 | | | | | 1 | | | | |
| 140 | 103 | M24 | 1 | | 1 | | G 1 | | | |
| 160 | 118 | M27 | | | | | G 1 1/8 | 1/2 | Rc 1/2 | |
| 180 | 133 | | | | | 1 1/8 | G 1 1/4 | | | |
| 200 | 148 | | | | | 1 1/4 | G 1 3/8 | 3/4 | Rc 3/4 | |
| 220 | 162 | M30 | 1 1/8 | | 1 1/8 | | G 1 1/2 | | | |

| Drehmoment | | Gewindetyp | | | | | | | | |
|------------|----------|------------|-------|-----|-------|-------|----------------|-------------|--------------|----|
| [Nm] | [Ft. lb] | M | UNC | UNF | BSW | BSF | G (Whw) BSP | NPT NPTF | Rc (BSPT) | Pg |
| 240 | 177 | M33 | 1 1/4 | | 1 1/4 | | G 1 3/4 | | | |
| 260 | 192 | | | | | 1 3/8 | G 2 | | | |
| 280 | 207 | M36 | | | | | | | | |
| 300 | 221 | | | | | 1 1/2 | G 2 1/4 | | | |
| 320 | 236 | M39 | | | | 1 5/8 | | | | |
| 340 | 250 | | 1 3/8 | | 1 3/8 | | G 2 1/2 | 1 | Rc 1 | |
| 360 | 266 | | 1 1/2 | | 1 1/2 | | G 2 3/4 | | | |
| 400 | 295 | M42 | | | | | G 3 | | | |
| 420 | 310 | M45 | | | | | G 3 1/4 | | | |
| 450 | 332 | | | | | 1 3/4 | G 3 1/2 | 1 1/4 | Rc 1 1/4 | |
| 480 | 354 | | | | | | G 3 3/4 | | | |
| 500 | 369 | | | | | 2 | G 4 | | | |
| 560 | 413 | M48 | | | 1 5/8 | | | 1 1/2 | Rc 1 1/2 | |
| 630 | 465 | M52 | 1 3/4 | | 1 3/4 | | | | | |
| 710 | 524 | M56 | | | | 2 1/4 | | 2 | Rc 2 | |
| 800 | 590 | M60 | | | 1 7/8 | 2 1/2 | | | | |
| 900 | 664 | M64 | | | | 2 3/4 | | | | |
| 1000 | 738 | M68 | 2 | | 2 | | | | | |
| 1100 | 811 | | 2 1/4 | | 2 1/4 | 3 | | | | |
| 1170 | 863 | M72 | | | | | | | | |
| 1230 | 907 | M76 | | | | | | | | |
| 1300 | 959 | M80 | | | | | | | | |
| 1380 | 1018 | M85 | | | | | | | | |
| 1400 | 1033 | | 2 1/2 | | 2 1/2 | | | 2 1/2 | Rc 2 1/2 | |
| 1460 | 1077 | M90 | | | | | | | | |
| 1540 | 1136 | M95 | | | | | | | | |
| 1620 | 1195 | M100 | | | | | | | | |
| 1700 | 1254 | M105 | | | | | | | | |
| 1780 | 1313 | M110 | | | | | | | | |
| 1860 | 1372 | M115 | | | | | | | | |
| 1940 | 1431 | M120 | | | | | | | | |
| 2000 | 1475 | | 2 3/4 | | 2 3/4 | | | 3 | Rc 3 | |
| 2020 | 1490 | M125 | | | | | | | | |
| 2110 | 1556 | M130 | | | | | | | | |
| 2200 | 1623 | | | | 3 | | | | | |
| 2270 | 1674 | M140 | | | | | | | | |
| 2430 | 1792 | M150 | | | | | | | | |
| 2680 | 1977 | M160 | | | | | | | | |

Notizen:

**REIME NORIS Schnellwechseleinsätze NORIS WE U, NORIS WE U/MKBA
Bedienungsanleitung**

Stand 2018, Version 1.1

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für künftige Verwendung auf!

REIME NORIS GmbH

Gewindetechnologie

 Gugelhammerweg 11
90537 Feucht
GERMANY

 +49 9128 91 16 - 0

 +49 9128 91 16 - 10

 info@noris-reime.de

 www.noris-reime.de